

# **Antwortenkatalog**

Vergabestelle: Staatliche Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung Mecklenburg-Vorpommern  
Maßnahme: E222 IH Fußboden, Tür, Tor, Dach, Fenster FP Laage, Unterkunft- und Basisbereich  
Vergabe: Instandhaltung Bodenbeschichtung Halle  
Vergabe-Nr: 23A0050R

# Inhaltsverzeichnis

[ID: 62202] [Fragen](#)

## Fragen und Antworten zum Vergabeverfahren

lfd. Nummer A-1

Anhänge: *Typ:* »Frage«  
*Info:* »Anhänge. Seiten 1 bis 2«

Frage: *Betreff:* »[ID: 62202] Fragen«  
*Inhalt:* »Position 2.1. 20 Entfernen von alten Beschichtungen:  
Wie dick sind die Altbeschichtungen. Wieviel mm müssen runter gefräst werden?  
+  
Pos. 2.3. 10 Entfernen schadhafte Fugen:  
Aus welchem Material besteht der alte Fugenverguss? Teer, Bitumen oder mineralisch?«

Antwort: *Betreff:* »AW: Fragen«  
*Inhalt:* »Als Anlage zur Antwort liegt das Prüfergebnis der Schadstoffanalyse (Fugen- und Beschichtungsmaterial) bei. In der Unterlage können alle Angaben zur Beantwortung der Fragen entnommen werden. «

Staatliches Bau- und Liegenschaftsamt Rostock  
Herrn Benno Schwerin  
Wallstraße 2  
18055 Rostock

Rostock, den 19.01.2023

**„Instandsetzung Fußboden im Laufbereich“, Gebäude E222 auf dem FIPI  
Laage / übergebene Materialproben zur Schadstoffanalytik / unser Bericht  
84/23-012**

Sehr geehrter Herr Schwerin,

am 12.01.2023 übergaben Sie uns zwei staubdicht verpackte Materialproben, die Sie nach eigenen Angaben in o.g. Bauvorhaben entnommen haben.

Probe 23-012/1: schwarzes, elastisches Fugenmaterial Laufbereich

Probe 23-012/2: Beschichtungsprobe Boden Laufbereich (hellgraue, 3-4 mm starke Bodenbeschichtung)

Beide Proben wurden staubdicht verpackt dem Sachverständigenlabor der ASV-Albrecht zur Asbestanalytik gesandt. Die Probe 23-012/1 (Fugenmaterial) ist dem akkreditierten Labor der WESSLING GmbH zur Analytik auf PAK und PCB gesandt worden.

**Ergebnis der Analytik / Bewertung**

Proben-Nr.	Material	Ergebnis	Bewertung
23-012/1	Fugenmaterial	asbestfrei PAK: 11.000 mg/kg PCB: <0,1 mg/kg	teerhaltiger, krebserzeugender Gefahrstoff
23-012/2	Bodenbeschichtung	asbestfrei	kein Asbestprodukt

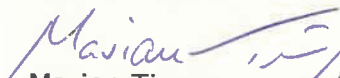
Die Prüfberichte zur Analytik sind als Anlagen beigefügt.

Die Bodenbeschichtung enthält nach analytischer und organoleptischer Prüfung keine Schad-/Gefahrstoffe. Sollte diese abgetragen werden, erfolgt die Beseitigung unter der AVV-Nummer 170904 („gemischte Bau- und Abbruchabfälle“).

Das abgebrochene Fugenmaterial ist staubdicht zu verpacken und unter der AVV-Nummer 170303\* („Kohlenteer und teerhaltige Produkte“) als gefährlicher Abfall zu beseitigen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

  
Marian Timpe  
Asbest-Sachverständiger



### Anlagen

- Anlage 1: Prüfbericht CBE23-000352-1 der WESSLING GmbH zur PAK- und PCB-Analytik Fugenmaterial
- Anlage 2: Prüfbericht P303-1 der ASV-Albrecht zur Asbestanalytik